

Návod na aplikaci Candy barvy ve spreji

Čtyřkroková báze s transparentním Candy efektem – aplikace sprejem

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, bez koroze, vybroušen a odmaštěn. Candy barva je průsvitná a neodpouští žádné chyby – zvýrazní všechny nedokonalosti! Pro vyrovnaní povrchu doporučujeme použít plnič, který po zaschnutí přebruste do hladka (zrnitost P400–800).

1. Krok 1 - Černý podklad (Basecoat)

Použijte černou matnou basecoat barvu. Nechte zaschnout alespoň 20 minut. Povrch musí být zcela matný a suchý na dotek.

2. Krok 2– Perleťový/metalický podklad (např. stříbrná barva typu SilverTouch)

Na černý podklad naneste 2-3 rovnoměrné vrstvy stříbrného perleťového základu, který podtrhne Candy efekt. Mezi vrstvami dodržujte pauzu cca 15 minut. Vrstvy nanášejte křížovým pohybem pro rovnoměrné pokrytí. Po poslední vrstvě nechte schnout alespoň 20 minut před aplikací Candy barvy.

3. Krok 3 - Aplikace Candy efektové barvy

Candy barvu nanášejte ve 2-5 tenkých vrstvách s rozstupem cca 15 min. Více vrstev dělá odstín tmavší, méně vrstev naopak světlejší. Po poslední vrstvě nechte Candy barvu zavadnout cca 60 minut před aplikací čirého krycího laku.

4. Krok 4 - Krytí čirým lakem

Pro ochranu barvy a zvýraznění efektu je nutné nanést čirý krycí lak s vysokým leskem. Doporučujeme kvalitní 2K lak. Nanášejte dle pokynů výrobce.



Doporučení k aplikaci:

- Sprej před použitím vždy důkladně protřepejte, min 2 min.
- Pracujte při teplotě spreje, okolí a lakovaného dílu 20-25 C v dobře odvětrávaném prostoru, bez průvanu a s minimem prachu ve vzduchu a mimo přímé sluneční světlo.
- Sprej držte po celou dobu ve vertikální poloze, jen tak zajistíte správné dávkování.
- Barvu nanášejte rovnoměrně a ve stejném počtu vrstev na všechny lakované prvky.
- **Barvu si vždy nejdříve vyzkoušejte na testovacím vzorku!**
- Po ukončení práce sprej otočte dnem vzhůru a krátkým stiskem vyčistěte trysku pro další použití.
- Skladujte sprej při pokojové teplotě a nevystavujte mrazu nebo přehřátí.