

Návod na aplikaci Perleťové (podkladové) barvy – Sprej

Tříkroková báze s Perleťovým efektem.

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, bez koroze, vybroušen a odmaštěn. Barva nemá plnicí vlastnost a všechny nerovnosti a defekty povrchu budou efektovou barvou zvýrazněny! Pro vyrovnání povrchu doporučujeme použít plnič, který po zaschnutí přebruste do hladka (zrnitost P400–800).

1. Krok 1 - Černý podklad (Basecoat)

Použijte černou matnou basecoat barvu. Lesklý povrch není vhodný – efektová barva na něm nedrží. Sytě černý matný základ je klíčový pro správný perleťový efekt. Nechte zaschnout alespoň 20 minut – povrch musí být suchý na dotek.

2. Krok 2 - Aplikace Perleťové efektové barvy

Barvu aplikujte v tenkých vrstvách ze vzdálenosti cca 20–30 cm. Mezi jednotlivými vrstvami dodržujte pauzu 5–10 minut. Naneste 2–3 vrstvy dle požadované intenzity barevného efektu. Vrstvy nanášejte křížovým pohybem pro rovnoměrné pokrytí. Nechte zaschnout přibližně 40 minut před aplikací čirého laku. **Používáte-li barvu jako podklad pod Candy, čirý lak neaplikujte a po zaschnutí aplikujete Candy barvu.**

3. Krok 3 - Krytí čirým lakem

Pro ochranu barvy a zvýraznění efektu je nutné nanést čirý krycí lak – lesklý, saténový nebo matný, dle vašich preferencí. Doporučujeme kvalitní 2K lak. Nanášejte dle pokynů výrobce.

Doporučení k aplikaci:

- Sprej před použitím vždy důkladně protřepejte, min 2 min.
- Pracujte při teplotě spreje, okolí a lakovaného dílu 20-25 C v dobře odvětrávaném prostoru, bez průvanu a s minimem prachu ve vzduchu a mimo přímé sluneční světlo.
- Sprej držte po celou dobu ve vertikální poloze, jen tak zajistíte správné dávkování.
- **Barvu si vždy nejdříve vyzkoušejte na testovacím vzorku!**
- Po ukončení práce sprej otočte dnem vzhůru a krátkým stiskem vyčistěte trysku pro další použití.
- Skladujte sprej při pokojové teplotě a nevystavujte mrazu nebo přehřátí.